


ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ НВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

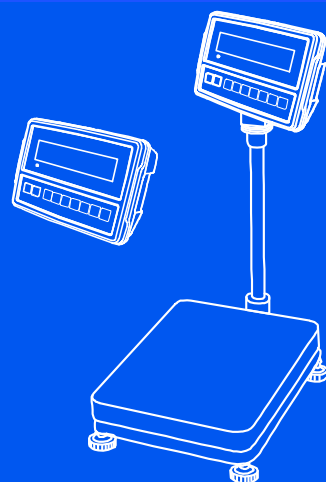

CAS

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70


Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	10
3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	12
4.	СБОРКА И УСТАНОВКА	13
5.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ.....	14
5.1	ДИСПЛЕЙ.....	14
5.2	ОПИСАНИЕ КЛАВИШ	16
5.3	ОБЩИЙ ВИД.....	17
5.4	УСТАНОВКА.....	18
6.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕСОВ.....	21
7.	РАБОТА ПРИБОРА.....	22
7.1	ОБНУЛЕНИЕ ДИСПЛЕЯ	22
7.2	ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ.....	22
7.3	ВЫБОРКА МАССЫ ТАРЫ.....	22
7.4	ПРОЦЕНТНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ.....	23
7.5	СЧЕТНЫЙ РЕЖИМ.....	24
7.6	ПРОВЕРКА ВЕСА/КОЛИЧЕСТВА ЕДИНИЦ ТОВАРА/ПРОЦЕНТНОГО СООТНОШЕНИЯ.....	25
7.7	ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ ПОКАЗАНИЙ ДИСПЛЕЯ.....	28
7.8	СУММИРОВАНИЕ	29
7.9	ФУНКЦИЯ ВЫЧИТАНИЯ.....	30
8.	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	32

8.1	ТИП ПОДСВЕТКИ.....	32
8.2	ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232.....	32
8.3	НАСТРОЙКА ФОРМАТА ЭТИКЕТКИ (ДОСТУПНО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИНТЕРА ЭТИКЕТОК)	34
8.4	НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.....	34
8.5	ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232 В РЕЖИМЕ СУММИРОВАНИЯ.....	35
8.6	ДИАПАЗОН ОБНУЛЕНИЯ.....	36
8.7	ДИАПАЗОН СТАБИЛИЗАЦИИ	36
8.8	ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ.....	37
9.	РАБОТА АККУМУЛЯТОРА.....	38
10.	ИНТЕРФЕЙС RS-232	39
10.1	ФОРМАТ (AU ON/OFF).....	39
10.2	ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ (AU ON/OFF)	39
10.3	ФОРМАТ (PCONT1 : ПЕРЕДАЧА ГРУППОВОГО СИГНАЛА)	43
10.4	ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ (PCONT1 : ПЕРЕДАЧА ГРУППОВОГО СИГНАЛА).....	44
10.5	ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ (PCONT2 : ПЕРЕДАЧА ГРУППОВОГО СИГНАЛА).....	44
10.6	ФОРМАТ (OFF).....	45
10.7	ФОРМАТ ПЕЧАТИ НА ПРИНТЕР DLP-50.....	46
10.8	СОЕДИНЕНИЕ КОНТАКТОВ ПРОВОДА.....	46
10.9	КОМАНДЫ КЛАВИШ (ПК → ВЕСЫ).....	47
11.	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЮСТИРОВКА	48
12.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ЮСТИРОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ	49

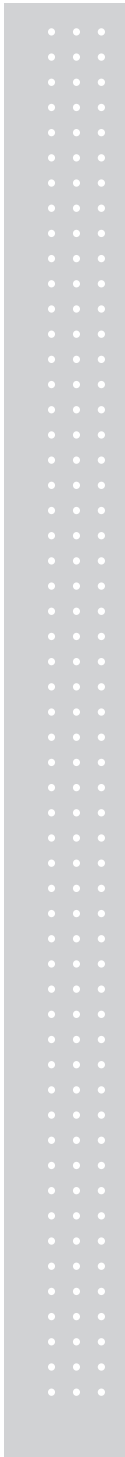

13. КОДЫ ОШИБОК.....50

Благодарим за покупку электронных весов серии НВ (далее – весы) производства

фирмы CAS Corp. Ltd., Респ. Корея. Просим ознакомиться с данным руководством прежде, чем приступить к работе с весами. Это руководство предназначено для ознакомления пользователя с назначением, характеристиками, устройством и работой, использованием, техническим обслуживанием.

Весы электронные НВ относятся к весам третьего класса точности и рекомендованы к использованию как вне сферы государственного регулирования обеспечения единства средств измерений, так и в следующих областях сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений:

В Российской Федерации весы сертифицированы Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельство об утверждении типа средств измерений № 47060 от 11.07.2012, регистрационный № 50312-12

Точные электронные весы позволяют взвешивать груз в пределах от 30 до 250 кг.


Данные весы просты в использовании и предназначены для общего взвешивания. По желанию пользователя весы можно использовать для количественного и процентного взвешивания. В весах доступна функция выбора одной из 4 единиц взвешивания. По умолчанию взвешивание происходит в граммах.

Благодаря поддержке интерфейса передачи данных RS-232 весы можно подключать к компьютеру или принтеру. (Доступно только для весов с интерфейсом RS-232).

Весы обладают большим четким жидкокристаллическим дисплеем с функцией подсветки. Все клавиши защищены мембраной.

В весах имеется звуковая сигнализация для предустановленного веса, тары, а также модуль хранения данных, позволяющий сохранять данные об операциях и затем выводить их в итоговом отчете.

При эксплуатации весов в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений весы должны проходить Государственную метрологическую поверку с периодичностью 1 год.

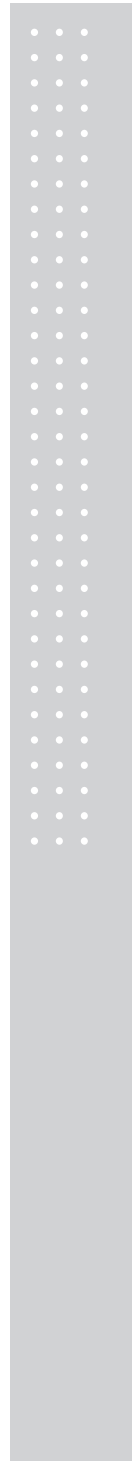

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием весов необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Следует неукоснительно выполнять приведенные ниже требования мер безопасности и рекомендации.

Условия работы прибора

Прибор нельзя использовать в среде с наличием сквозняков, едких веществ, вибрации, а также подвергать воздействию повышенных или пониженных температур и влажности, так как все эти факторы искажают показания весов.

- Во время установки, обслуживания и ремонта весов электропитание должно быть отключено.
- Регулярно проверять кабель питания на наличие механических повреждений.
- Если весы не используются, кабель электропитания должен быть отключен.

НЕЛЬЗЯ устанавливать весы:

- *Вблизи открытых окон или дверей, чтобы не подвергать весы воздействию сквозняков и перепадов температуры
- *Вблизи вентиляционных отверстий и кондиционеров
- *Вблизи источников вибрации или движущих механизмов
- *Вблизи источников магнитных полей и в поле влияния магнитных полей
- *На нестабильной поверхности
- *В запыленной среде
- *В помещении, где они будут подвержены воздействию прямых солнечных лучей

Выравнивание весов

На корпусе весов имеется индикатор уровня (справа на передней панели), а также четыре регулировочные ножки. Настройте положение весов таким образом, чтобы пузырек воздуха находился в центре круга, изображенного на индикаторе.


Включение весов

Включение весов происходит при пустой весовой платформе. Выключатель находится на дне весов справа. После нажатия выключателя на весах начнется отсчет от 9 до 0. Затем весы переходят в рабочий режим. Перед использованием весов желательно оставить их включенными в течение 15-30 минут.


 **ВНИМАНИЕ!**

<p>Нельзя разбирать весы</p> <p>При возникновении повреждений или дефектов оборудования обратитесь к поставщику товара для осуществления ремонта.</p> 	<p>Не перегружайте весовую платформу</p> 	<p>Весы необходимо заземлить</p> <p>Данная операция улучшает работу прибора и минимизирует риск поражения электрическим током.</p> 
<p>При отключении прибора от сети не тяните за шнур питания</p> <p>Повреждение шнура питания может привести к поражению электрическим током или возгоранию</p> 	<p>Во избежание возгорания не устанавливайте весы вблизи легковоспламеняющихся или коррозионных газов</p> 	<p>Во избежание поражения электрическим током и ошибок в работе прибора не подвергайте весы контакту с водой и не устанавливайте весы в помещении с высокой влажностью</p> 


Для поддержания стабильности и точности показаний проводите периодическую проверку весов у поставщика оборудования

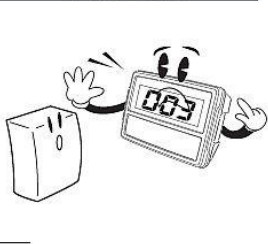

Не подвергайте весы ударам и тряске

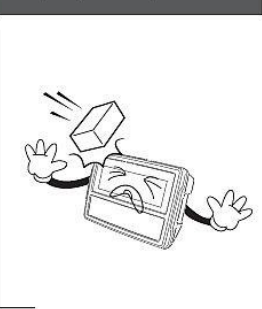


При перемещении весов держите их за дно

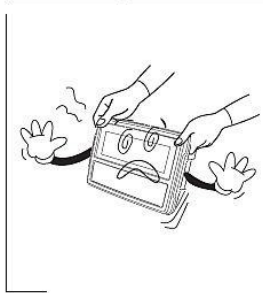


Не устанавливайте весы вблизи источников электромагнитного излучения


В противном случае возникает искажение показаний весов

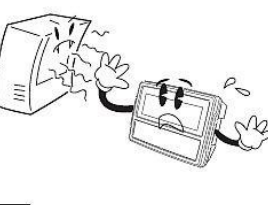


Устанавливайте весы на твердую поверхность в помещениях со стабильной температурой

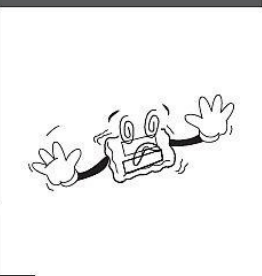

Используя регулировочные ножки, установите весы в ровное положение по датчику на корпусе

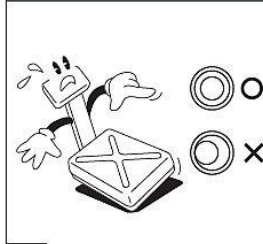


Не устанавливайте весы вблизи источников тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей

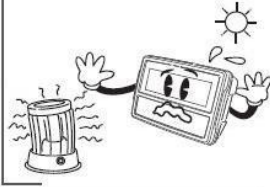



Насухо вытирайте ноги перед использованием весов во избежание получения травмы, так как под воздействием влаги весовая платформа становится скользкой. Также от влаги ухудшаются показания весов

Не устанавливайте весы вблизи источников тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей

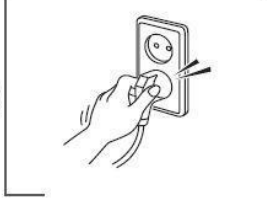

Для работы весов используйте только адаптеры, подходящие к весам по техническим характеристикам

Использование неподходящего адаптера может привести к поломке прибора

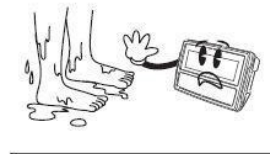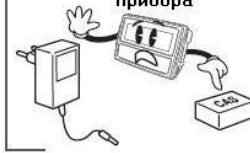

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нижеприведенные таблицы содержат перечень технических данных для каждой модели

Метрологическая характеристика	НВ-30	НВ-75	НВ-150	НВ-250
Максимальная нагрузка, Max, кг	30	75	150	250
Минимальная нагрузка, Min, кг	0,1	0,2	0,4	1
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	III	III	III	III
Поверочное деление e, и действительная цена деления, d, e = d, г	5	10	20	50
Число поверочных делений (n)	6000	7500	7500	5000
Диапазон уравнивания тары, кг	100% Max	100% Max	100% Max	100% Max
Внутреннее разрешение	1/600000			
Тип дисплея	жидкокристаллический			
Индикация на дисплее	Стабильность, обнуление, масса брутто, масса нетто, состояние батареи, Hi-Ok-Lo, единицы измерения			
Индикация при проверке веса	Индикация на дисплее и звуковой сигнал			
Единицы измерения	кг, г, фунты, унции			
Нулевой диапазон	±2%			
Время стабилизации	≤2 секунд			
Диапазон температур, °C	от -10 до +40			
Допустимая влажность	относительная влажность ≤90%, без конденсата			
Питание	Адаптер AC 12В / 1А, встроенный перезаряжаемый кислотный аккумулятор			
Продолжительность работы от аккумулятора	80 часов непрерывной работы. Время зарядки 12 часов			
Юстировка	Внешняя автоматическая в г/фунтах Восстановление заводских настроек			
Максимальный безопасный предел перегрузки	120% от максимальной нагрузки			
Вес весов	Приблизительно 15кг			
Габаритные размеры, мм	500x720x760			
Размеры весовой платформы, мм	400x500			

Примечание. Допускаются отклонения от приведенных характеристик в сторону их улучшения без дополнительного уведомления.

Пределы допускаемой погрешности

Модель	Интервалы взвешивания	Пределы допускаемой погрешности (mpe)
НВ	$0 < m \leq 5000e$	$\pm 0,5e$
	$5000e < m \leq 20000e$	$\pm 1e$

Параметры питания

Напряжение, В.....

220+10%-15%

Частота, Гц**50*1**



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ


1. Весы.....1 шт.
2. Адаптер сетевого питания.....1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.

4. СБОРКА И УСТАНОВКА

Подключение датчика

Подключите датчик к порту на задней части индикатора.

* Способ подключения

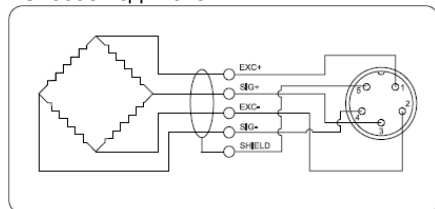




ВХОД	ЦВЕТ
1 (EXC+)	КРАСНЫЙ
2 (EXC-)	БЕЛЫЙ
3 (SIG+)	ЗЕЛЕНый
4 (SIG-)	СИНИЙ
5 (SHIELD)	SHIELD

Примечание. Цвет проводов может различаться в зависимости от модели и поставщика датчика.

5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ




 
5.1 Дисплей

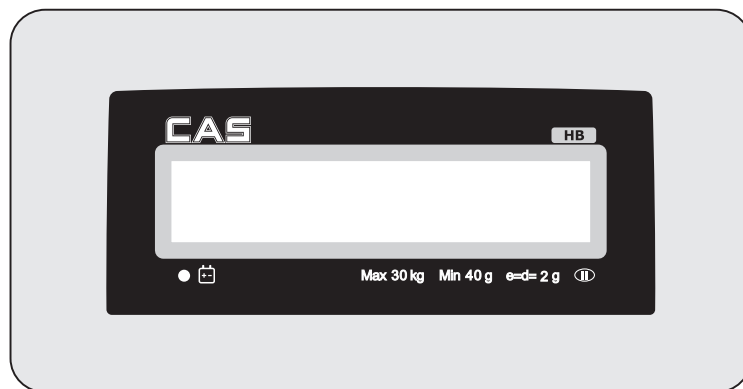Жидкокристаллический дисплей отображает значение и единицы измерения справа от цифрового значения). На дисплее также могут отображаться значения **TARE**, **GROSS**(вес брутто), **ZERO**, индикатор стабилизации “  ” и низкого заряда батареи “  ”.






5.2 Описание клавиш

КЛАВИША	ФУНКЦИЯ
	Обнуление весов перед последующим взвешиванием. На дисплее появляется «0».
	Тарирование. Сохранение текущего веса в памяти в качестве веса тары. При последующих измерениях вес тары вычитается из измеренного значения и результат выводится как вес НЕТТО. Вторая функция кнопки - «← », или «Ввод» при установке параметров или других функций.
	Установка верхней, нижней или обеих границ для проверки веса. Вторая функция кнопки - «←» используется при установке значений параметров для перемещения поля активного символа на одну позицию влево.
	Использование функции процентного взвешивания. Отображает вес при взвешивании в штуках. Вторая функция кнопки - «→», используется при установке значений параметров для перемещения поля активного символа на одну позицию вправо.
	Используется для выбора функций весов. Если весы находятся в режиме взвешивания, при нажатии кнопки включается режим счетного взвешивания. Если весы находятся в любом другом режиме, при нажатии кнопки включается режим взвешивания. Вторая функция кнопки - «↑», используется при установке значений параметров для увеличения выделенной цифры на одно значение.
	Отправка результата на ПК или на принтер посредством опционального интерфейса RS-232. Также нажатие кнопки добавляет данные текущей операции к суммарным итогам в том случае, если функция добавления не установлена в автоматический режим.
	Вход в режим суммирования. На дисплее отобразится общий вес и количество суммированных взвешиваний. Вторая функция - (Выход) – переход в режим работы, если весы находятся в режиме установки параметров.
	Фиксация показаний на дисплее (Полезно при взвешивании активных грузов).


CLEAR	Вторая функция (Очистка) используется при сбросе значений.
--------------	--

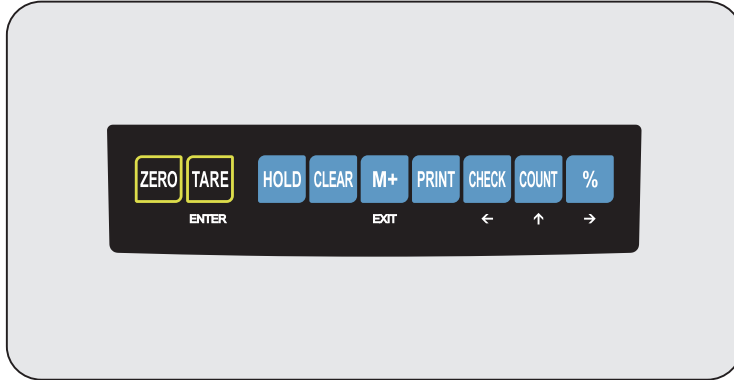

5.3 Общий вид



5.4 Установка

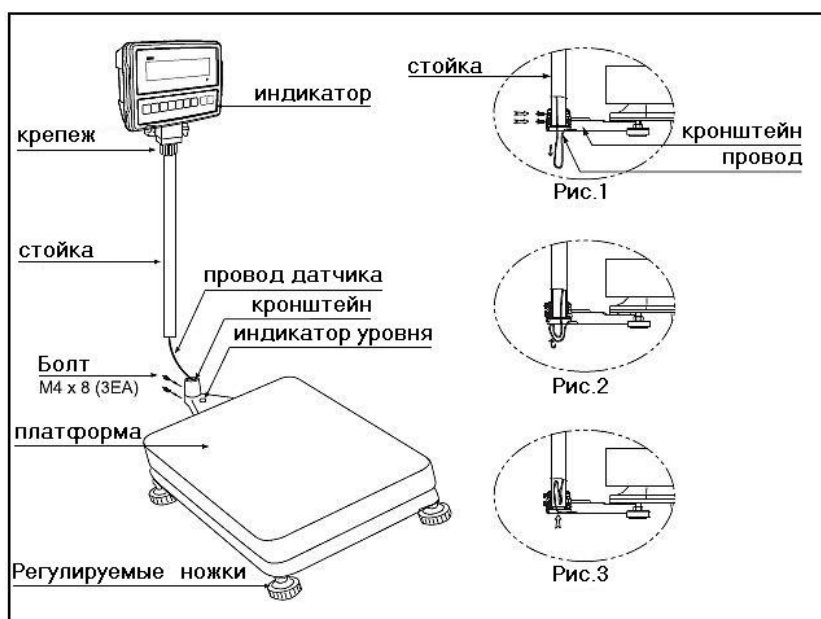


1. Аккуратно откройте коробку. Будьте внимательны и не повредите индикатор, соединенный с весами проводом.
2. Закрутите крепёж для фиксации индикатора.
3. Аккуратно протяните провод датчика вниз и установите стойку в кронштейн. (См. Рис.1)
4. Закрепите стойку двумя болтами. (См. Рис.1)
5. Уложите провод внутрь стойки. (См. Рис.2-3)
6. При необходимости выровняйте весы, при помощи четырех регулируемых ножек и индикатора уровня на корпусе весов.


Примечание: Устанавливайте весы на плоской и твердой поверхности. Весы всегда должны находиться в горизонтальном положении. Для этого используйте индикатор уровня.

Примечание: Перед использованием весов выкрутите 5 транспортировочных болтов. В противном случае возникают ошибки при работе прибора.

1) Местонахождение болтов

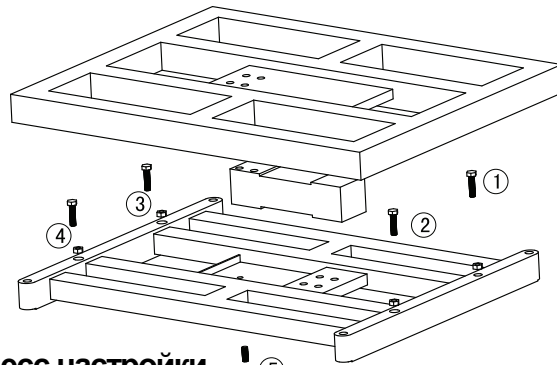

2) Процесс настройки

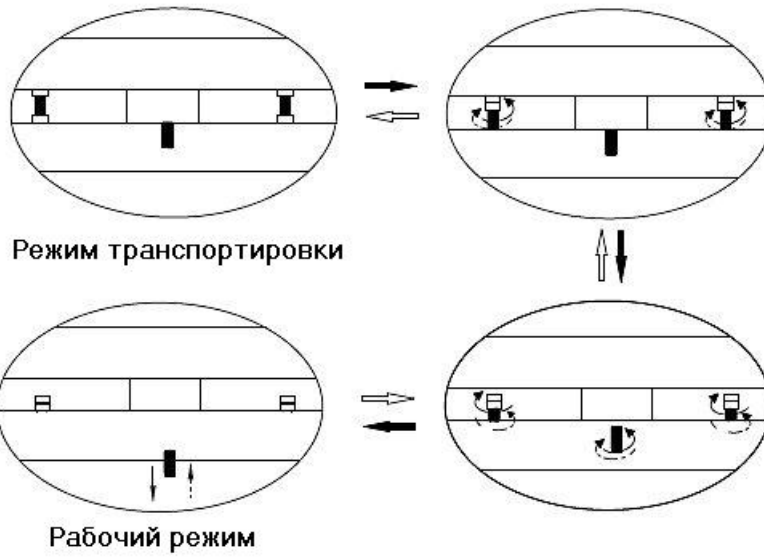

6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕСОВ

Программное обеспечение (далее – ПО) весов является встроенным. Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее весов при их включении. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с МИ 3286-2010 – «А».

Идентификация программного обеспечения осуществляется по номеру версии, который отображается на дисплее весов при их включении. Версия программного обеспечения: 2.10, 2.11 или 2.20.

7. РАБОТА ПРИБОРА

7.1 Обнуление дисплея

При нажатии клавиши “ZERO” происходит установка на весах нулевой точки, относительно которой происходят все последующие взвешивания. Компенсация веса при обнулении составляет 4%. Как правило, данная функция используется при пустой платформе. После выполнения команды обнуления на дисплее отобразится нулевое значение веса.



В весах предусмотрена функция автоматического обнуления для компенсации небольших отклонений или при взвешивании рассыпчатого материала. Однако если при пустой платформе весы показывают небольшое значение веса, необходимо осуществить обнуление вручную нажатием клавиши “ZERO”.

Примечание: Функция обнуления доступна только когда весы находятся в состоянии стабильности и горит индикатор “▲”.

7.2 Выбор единиц измерения

Выбор единиц измерения осуществляется нажатием клавиши “UNIT/Clear”. При каждом нажатии клавиши происходит циклическое переключение используемых единиц измерения: g(г), kg(кг), lb(фунт), oz(унция) и снова g(г).

7.3 Выборка массы тары

При отсутствии нулевых показаний на весах с пустой платформой перед использованием функции тарирования необходимо осуществить обнуление нажатием клавиши “ZERO”. Должен включиться индикатор обнуления.

- Установите тару на платформу. На дисплее отобразится значение ее веса.

 


- Нажмите клавишу “TARE/Enter” для тарирования. Отображаемый на

дисплее вес сохранится в памяти в качестве веса тары. На дисплее отобразится нулевое значение, а также индикатор “NET”.



- Уложите вес в тару. На дисплее отобразится только добавленный вес. Данное значение является массой нетто продукта.



- Снимите тару с весов. На дисплее отобразится отрицательное значение веса тары. Если функция тарирования была активирована перед снятием с весов тары с продуктом, отображаемое значение веса будет составлять вес брутто только что снятого продукта (вес тары + вес нагруженных в нее продуктов).



- Нажмите клавишу “TARE/Enter”, чтобы перейти в стандартный режим взвешивания, отрицательное значение на дисплее обнулится.



Примечание: Функция обнуления доступна только когда весы находятся в состоянии стабильности и горит индикатор “▲”.

7.4 Процентное взвешивание

В данном режиме отображается пропорция относительно заданного значения веса.

Заданное значение веса устанавливается пользователем и не должно превышать наибольший предел взвешивания. При помещении образца на весовую платформу, на дисплее отображается процентное соотношение веса относительно заданного значения.

Например:

- Поместите на весы образец(7кг).



- Нажмите клавишу "%/→". На дисплее отобразится значение 100%.



- Снимите с платформы вес.



- Поместите на платформу вес 2кг. На дисплее отобразится значение 28.57%, так как 2кг составляет 28.57% от 7кг.



- Для возвращения в режим взвешивания нажмите клавишу "COUNT/↑".

Примечание: Если в качестве заданного веса(100%) выбирается небольшое значение, в процессе сравнения порций, весы могут отображать сильный разброс значений.

7.5 Счетный режим

Перед выполнением операции: при использовании тары, включайте функцию тарирования.

- Поместите на весовую платформу образцы (напр. 10 шт. общим весом 2кг.) Количество образцов должно соответствовать одному из установленных значений: 10, 20, 50, 100, 200,500, или 1000 штук.



- Нажмите клавишу **"COUNT/↑"**. На дисплее появится сообщение **"SP 10"**. Для изменения количества взвешиваемого товара нажмите клавишу **"COUNT/↑"**. При нажатии количество взвешиваемого товара меняется циклически в последовательности: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000



- Нажмите клавишу **"TARE/Enter"**, когда на дисплее высветится нужное значение.



- Поместите на весы товар, количество единиц которого необходимо определить (напр. 5кг). На дисплее отобразится значение **"25 pcs"**. Это означает, что в объеме товара весом 5 кг. содержится 25 единиц товара.



- Примечание :** 1) Нажатием клавиши **"%/→"** на экран выводятся значения веса единицы товара, общего веса товара на весах и количества единиц товара в нем.
2) Нажатие клавиши **"COUNT /↑"** переводит весы в режим взвешивания.

7.6 Проверка веса/количества единиц товара/процентного соотношения

Если вес образца равен или превосходит установленное значение, раздается звуковой сигнал. Установленное значение фиксируется в памяти весов в

качестве верхнего и нижнего пределов. При проверке можно использовать один из этих пределов или оба. Данная функция доступна при стандартном, количественном и процентном взвешивании.

- Нажмите клавишу **"CHECK/←"**. На дисплее появится текущий верхний предел установленного веса. Крайняя левая цифра будет мигать, а слева появится символ **"HI"**.



- **Ввод верхнего предела установленного веса**

Переключение между символами происходит при нажатии клавиши **"CHECK/←"** и **"%/→"**. Значение символа переключается "0" до "9" нажатием клавиши **"COUNT/↑"** (напр. 30кг). После установки необходимого значения верхнего предела нажмите клавишу **"TARE/Enter"** для сохранения выбранного значения. Если необходимо сбросить значение, нажмите клавишу **"UNIT/Clear"**



- После установки и сохранения верхнего предела установленного веса и нажатия клавиши **"TARE/Enter"** на дисплее слева появится надпись **"LO"**.



- Введите значение нижнего предела установленного веса (напр. 1 кг). Способ ввода аналогичен способу ввода верхнего предела установленного веса.



 
- После установки необходимого значения нижнего предела нажмите клавишу **"TARE/Enter"** для сохранения выбранного значения. Весы вернуться в стандартный режим взвешивания, и активируется функция проверки веса.



При установке веса на весовую платформу, его соотношение с установленным весовым значением выражается следующими сигналами: если вес на платформе больше или меньше установленного значения, об этом сигнализирует стрелка, направленная вверх или вниз, если вес соответствует установленному значению, раздастся звуковой сигнал.

ПРИ УСТАНОВКЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПРЕДЕЛОВ

На дисплее появится надпись “OK”, сопровождаемая звуковым сигналом, если вес на платформе находится в заданных пределах.



ПРИ УСТАНОВКЕ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА

 
- Верхнему пределу автоматически присваивается значение «0».



- На дисплее появится надпись “OK”, сопровождаемая звуковым сигналом, если вес не превышает нижний предел.



- Если вес превышает нижний предел, на дисплее появится надпись “HI” и звукового сигнала не последует.



ПРИ УСТАНОВКЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА

- Нижнему пределу автоматически присваивается значение «0».



- На дисплее появится надпись “LO” и звукового сигнала не последует, если

вес на платформе не превышает верхнего предела.



- Если значение веса на платформе превышает верхний предел, на дисплее появится надпись “OK” и раздастся звуковой сигнал.



Примечание: 1) При работе в режиме проверки количества единиц изделия или процентного взвешивания, перед установкой верхнего и нижнего пределов необходимо определить вес единицы изделия.

2) Если значение нижнего предела превышает значение верхнего предела, появляется сообщение **E5**, после чего необходимо заново установить значения пределов.

3) Для работы в режиме проверки веса необходимо работать со значением веса, превышающим 20 делений шкалы.

4) Для отключения функции проверки веса установите в качестве каждого предела значение «0», нажав клавишу “CHECK/←” для вызова текущих настроек. Когда на экране появятся текущие значения пределов, нажмите клавишу “UNIT/Clear” для сброса настроек, после чего нажмите клавишу “TARE/Enter” для сохранения нулевых значений.

7.7 Функция фиксации показаний дисплея

При взвешивании нестабильного груза нажатии на клавишу “HOLD” позволяет зафиксировать показания на дисплее, что позволяет легко их считывать. Поместите вес на платформу и нажмите клавишу “HOLD”. Надпись “hold” и показания веса будут мигать в течение 2 секунд. Затем надпись “Hold” погаснет и на дисплее зафиксируется значение веса.

Примечание: 1) При отсутствии нагрузки на платформе функция HOLD не работает.

2) Функция HOLD доступна только, если груз находится в состоянии стабильности и горит индикатор “▲”.

 
7.8 Суммирование

• Принцип работы


1) Поместите товар, который необходимо взвесить или определить количество единиц изделия (напр. 1.5 кг.), на платформу и нажмите клавишу “M+/Exit”.



2) На дисплее появится надпись “ACC xx”. (xx: число суммирований)



 
3) После того, как это сообщение исчезнет, в течение 2 секунд на дисплее будет отображаться суммарный вес. Затем весы вернуться в стандартный режим взвешивания.



4) Снимите товар с весов. После того, как показания на дисплее обнулятся, поместите на платформу следующий товар (напр. 5кг)



 5) Нажмите клавишу “M+/Exit” для суммирования второго товара. На дисплее появится сообщение “ACC xx”.



6) После того, как это сообщение исчезнет, в течение 2 секунд на дисплее будет отображаться суммарный вес. Затем весы вернуться в стандартный режим взвешивания.



7) После отображения суммарного веса на весах отобразится вес текущего товара.



- **Для вызова из памяти суммарного веса**

Убедитесь в том, что на платформе отсутствует груз и на дисплее отображены нулевые показания, и нажмите клавишу **"M+/Exit"**. На дисплее отобразится количество суммирований в виде строки **"ACCxx"** и общий вес/количество изделий.

- **Для удаления данных суммирования**

- 1) Нажмите клавишу **"UNIT/Clear"**, когда на дисплее отображается надпись **"ACCxx"**.
- 2) Данные суммирования будут удалены после нажатия клавиши **"PRINT"**, после чего произойдет печать итогов.

Примечание: 1) Из итогов суммирования можно удалить данные отдельных операций нажатием клавиши **"UNIT/Clear"**.

За дополнительной информацией обратитесь к разделу **"6.9 ФУНКЦИЯ ВЫЧИТАНИЯ"**.

- 2) В память суммирования можно добавить до 99 операций.

Количество операций также ограничено итоговой стоимостью.

- 3) Для добавления операции в память суммирования необходимо, чтобы вес находился в стабильном состоянии и горел символ. (**▲**).

- 4) Перед взвешиванием и добавлением в память суммирования следующего товара, необходимо, чтобы весы вернулись в нулевое положение.

- 5) При выключении весов память суммирования обнуляется.

- 6) В режиме суммирования существует два способа передачи данных посредством интерфейса RS-232 (Обратитесь к разделу **7.5** за дополнительной информацией).

- 7) Если вес на платформе не превышает 10d, при нажатии **"M+/Exit"** весы не смогут сохранить данное значение в памяти. На дисплее отобразится количество суммирований и суммарное значение.

7.9 Функция вычитания

Для вычитания суммированных значений используется клавиша **"UNIT/Clear"**. Данная функция доступна только в режиме суммирования.

- **Отсутствует вес на платформе.**

Если в процессе суммирования допущена ошибка или необходимо отменить последнее введенное для суммирования значение, нажмите клавишу **"UNIT/Clear"** при пустой платформе. Из данных суммирования будет удален последний добавленный товар.

● **На платформе присутствует груз.**

Если необходимо удалить из итогов суммирования какой-либо вес, поместите его на платформу и нажмите клавишу **"UNIT/Clear"**.

Примечание : 1) При нажатии клавиши **"UNIT/Clear"** для вычитания веса из итогов суммирования, значение суммирование будет уменьшаться каждый раз на 1.

2) Вне зависимости от действий пользователя, операцию вычитания можно осуществлять, только если перед этим к суммарным данным было добавлено новое значение.

3) Если вычитаемое значение превышает итоговое значение суммирования, на дисплее появится сообщение "E6" и операция не будет выполнена.

8. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В весах предусмотрена настройка пользователем 8 параметров. Держите нажатой в течение нескольких секунд клавишу “COUNT/↑” для входа в режим настройки параметров.

8.1 Тип подсветки

В данных весах предусмотрено три типа подсветки. Переключение между ними осуществляется нажатием клавиши “COUNT/↑”.



Опции: EL on, EL Au, EL off
(Установка по умолчанию: EL Au)

EL on	Подсветка включена: подсветка всегда включена.
EL Au	Автоматический режим подсветки: Подсветка дисплея осуществляется автоматически, пока на весах находится груз весом более 9 дискретов или при нажатии любой клавиши на дисплее. Подсветка выключается через 5 секунд после разгрузки весов.
EL off	Отключение подсветки: Подсветка постоянно отключена (Режим OFF)

Примечание: Максимальное время работы батарей достигается при отключенной подсветке.
Нажмите клавишу “TARE /Enter” для подтверждения выбора и перехода к следующей опции настройки.

8.2 Передача данных по интерфейсу RS-232

Существует 6 вариантов передачи данных с весов. Выбор данных опций производится нажатием клавиши “COUNT/↑”.

AUL of

Варианты: AU on, AUL on, AU off, AUL off, P Cont, OFF
(Настройка по умолчанию: AUL off)

AU on	Когда на весы помещается груз, появляется указатель стабилизации в левой части дисплея, происходит автоматическая печать данных. (например, на принтер этикеток DEP-50)
AUL on	Когда на весы помещается груз, появляется указатель стабилизации в левой части дисплея, происходит автоматическая печать данных. (например, на принтер этикеток DLP-50)
AUd on	Когда на весы помещается груз, появляется указатель стабилизации в левой части дисплея, происходит автоматическая печать данных. (например, на принтер этикеток BP-DT-4)
AU off	Когда на весы помещается груз, появляется указатель стабилизации в левой части дисплея, печать данных осуществляется нажатием клавиши PRINT . При пустой весовой платформе нажмите клавишу PRINT для печати итогов. (например, на принтер этикеток DEP-50)
AUL of	Когда на весы помещают груз, появляется указатель стабилизации в левой части дисплея, печать данных осуществляется нажатием клавиши PRINT . При пустой весовой платформе при нажатии клавиши PRINT осуществляется печать итогов в формате штрих-кода.(например, на принтер этикеток DLP-50)
AUd of	Когда на весы помещают груз, появляется указатель стабилизации в левой части дисплея, печать данных осуществляется нажатием клавиши PRINT . При пустой весовой платформе нажмите клавишу PRINT для печати итогов в формате штрих-кода. (например, на принтер этикеток BP-DT-4)
P Cont1	Передача группового сигнала.
P Cont2	Передача сообщения.(CAS 22 байта)
ID num	Настройка идентификационного номера устройства (0 ~ 9)

OFF	Данные не передаются. Когда весы получают специфический сигнал с периферийного устройства, данные веса посылаются на периферийное устройство.
------------	---

Примечание: 1) Если масса брутто имеет отрицательное значение, при нажатии клавиши **"PRINT"** сигнал не передается. Однако при передаче сообщения, отрицательное значение будет передаваться автоматически.

Для подтверждения выбранных настроек и перехода к следующему пункту меню нажмите клавишу **"TARE /Enter"**

Для изменения идентификационного номера в соответствующем меню нажимайте клавишу **"COUNT"**.

8.3 Настройка формата этикетки (доступно при подключении принтера этикеток)

При необходимости использования принтера этикеток, необходимо сохранить формат этикетки на принтере, используя программу редактирования на компьютере.

Имя таких файлов должно быть указано в формате "form 0 ~ form 9". Нажмите клавишу **"COUNT/↑"** для изменения имени формата.



Опции: Form 0 - Form 9
(Настройка по умолчанию: Form 0)

2. Нажмите клавишу **"TARE /Enter"** для сохранения выбранных настроек и перехода к следующему пункту.

8.4 Настройка скорости передачи данных

В весах предусмотрен выбор одной из четырех опций настройки скорости передачи. Переключение между опциями осуществляется нажатием клавиши **"COUNT/↑"**.



Опции: 1200, 2400, 4800, 9600
(Настройка по умолчанию: 9600)

Нажмите клавишу **"TARE /Enter"** для сохранения выбранных настроек и перехода к следующему пункту.

8.5 Передача данных по интерфейсу RS-232 в режиме суммирования

При передаче данных по интерфейсу RS-232 в режиме суммирования настраиваются два параметра.

Переключение между настройками осуществляется нажатием клавиши **"COUNT/↑"**.

(За дополнительной информацией обратитесь к разделу 7.3)



The image shows a rectangular LCD display with a black border. Inside, the text "ACP on" is displayed in a white, monospaced font on a dark background.

Опции : ACp on, ACp of
(Настройка по умолчанию: ACp on)

ACP on	При нажатии клавиши "M+/Exit" для добавления данных, каждый сегмент данных (вес или количество) передается и печатается. При нажатии клавиши "PRINT" , передается итоговое значение.
ACP of	При нажатии клавиши "M+/Exit" для добавления данных, каждый сегмент данных (вес или количество) не передается и не печатается. При нажатии клавиши "PRINT" , передается только итоговое значение.

Нажмите клавишу **"TARE /Enter"** для сохранения выбранных настроек и перехода к следующему пункту.



The image shows a rectangular LCD display with a black border. Inside, the text "PM on" is displayed in a white, monospaced font on a dark background.

Опции: PM on, PM of
(Настройка по умолчанию: PM on)

PM on	Допускается печать значения веса меньше нижнего предела взвешивания.
PM of	Печать значения веса меньше нижнего предела взвешивания недоступна.

8.6 Диапазон обнуления

В весах предусмотрено четыре варианта настройки диапазона обнуления. Переключение между настройками осуществляется нажатием клавиши **"COUNT/↑"**.

 


Опции: 0.5d, 1d, 2d, 4d
(Настройка по умолчанию: A2 1d)

Нажмите клавишу **"TARE /Enter"** для сохранения выбранных настроек и перехода к следующему пункту.

8.7 Диапазон стабилизации

В весах предусмотрен выбор одного и трех классов стабилизации. Выбор осуществляется нажатием клавиши **"COUNT/↑"**.



Опции: 0 = 0
1 = 0.3d
2 = 0.6d
3 = 0.9d
(Настройка по умолчанию: 1=0.3d)

Нажмите клавишу **"TARE /Enter"** для сохранения выбранных настроек и перехода к следующему пункту.

Примечание: Чем меньше значение данного параметра, тем короче

будет период стабильных показаний на дисплее.

8.8 Выбор единиц измерения

В весах предусмотрен выбор четырех единиц измерения: кг, г, фунт, унция.

1. Когда на дисплее отображается надпись **"Unit"**, нажмите клавишу **"TARE/Enter"** для входа в режим выбора доступных единиц измерения.



2. Первая единица измерения (грамм) обозначена "g". Сделать единицу "g" недоступной нельзя, так как это установленная по умолчанию единица измерения.



3. Вторая единица измерения (килограмм) обозначена "kg", затем идут "lb", "oz".

Когда активно поле выбранной единицы измерения, нажатие клавиши **"COUNT/↑"** делает ее доступной или недоступной посредством перехода между состоянием on и off.

После выбора состояния единицы измерения, нажмите клавишу **"TARE/Enter"** для сохранения выбранных настроек и перехода к настройке следующей единицы измерения.


После настройки последней единицы измерения ("oz"), нажмите клавишу **"TARE/Enter"** для возврата в нормальный режим взвешивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Переключение между единицами измерения недоступно в счетном режиме или при включенной функции тарирования.

2) В режиме суммирования или при включенной функции проверки веса нажмите и держите в течение нескольких секунд клавишу **"UNIT/Clear"** для переключения между единицами измерения. Однако в таком случае значение суммы или настройка значения для проверки веса автоматически сбрасываются.

9. РАБОТА АККУМУЛЯТОРА

При необходимости работа весов может осуществляться от аккумуляторных батарей. Время непрерывной работы в таком случае составляет приблизительно 80 часов.

При низком заряде батареи на экране появляется символ “”. После появления данного символа необходимо подзарядить батарею. После появления данного символа заряда батареи хватит приблизительно на 10 часов работы весов, после чего они автоматически выключатся.

Для зарядки батареи просто подключите к весам адаптер и включите электропитание. Не нужно включать весы.

Полная зарядка батареи происходит в течение 12 часов.

Светодиод в правой части дисплея отображает состояние зарядки батареи. При подключении к весам электропитания батарея внутри начинает заряжаться.

Зеленый свет диода: Батарея зарядилась.

Красный свет диода: Батарея почти разрядилась.

В процессе эксплуатации со временем время работы батареи после зарядки может уменьшаться. Если время работы батареи существенно снизилось, обратитесь к поставщику оборудования.

Примечание: Если весы не используются в течение длительного времени, батарею необходимо заряжать каждые 3 месяца.

10. ИНТЕРФЕЙС RS-232

Если весы оборудованы опциональным выходом RS-232. Весами можно управлять, используя данный интерфейс.

10.1 Формат(Au on/off)

Скорость передачи: 9600 б/сек
Биты данных: 8 бит
Четность бит: Нет
Стоповый бит: 1 бит
Формат данных: Код ASCII
Порт: D-Sub DE-9
Pin2 Выход
Pin3 Выход
Pin5 Заземление

10.2 Формат передачи (Au on/off)

Принтер DEP-50 (Au off):

- АСП устанавливается в режим on, после чего вывод каждого полученного значения осуществляется нажатием клавиши **M+/Exit**. Нажмите клавишу **PRINT** для передачи итогового значения и количества операций. (Подробнее см. раздел 7.5).

Режим взвешивания:

```
=====WEIGHT=====
Weight: 10.00 kg
Weight: 10.00 kg
Weight: 10.00 kg
Weight: -9.90 kg
Weight: 10.00kg
Weight: -1.40kg
Weight: 10.00kg
Weight: 10.00kg
.....
Total: 48.70 kg
Count: 4 times
```

Режим счета

=====COUNT=====

Quantity: 20 pcs
Quantity: 23 pcs
Quantity: -23 pcs
Quantity: 23 pcs
Quantity: - 3 pcs

.....
Total: 40 pcs
Count: 1 times

Примечание: В режиме суммирования, если суммарный вес/шт. равен «0», но количество единиц изделия не равно «0», результирующие показания будут составлять «0». Например, в режиме взвешивания:

Режим взвешивания:

=====WEIGHT=====

Weight: 1.50 kg
Weight: 4.00 kg
Weight: -5.50kg

.....
Total: 0.00 kg
Count: 0 times

Когда суммарный вес/шт. больше «0» и реальное число операций равно «0», результирующие показания не будут равны «0». Например:

Счетный режим:

=====WEIGHT=====

Quantity: 90 pcs
Quantity: -56 pcs
Quantity: 90 pcs
Quantity: -56 pcs

.....
Total: 68 pcs
Count: 1 times

- АСР переводится в режим выключения, весы переводятся в режим

суммирования, значения границы не устанавливаются. Нажмите клавишу **PRINT** для вывода итогового суммарного значения и количества операций.

Режим взвешивания:

```
.....  
Total:      48.70 kg  
Count:      4 times
```

Счетный режим:

```
.....  
Total:      40 pcs  
Count:      1 times
```

- Если суммирование не используется и границы взвешивания не устанавливаются, нажатие клавиши **PRINT** осуществляет передачу данных на дисплее.

Режим взвешивания:

-Weighing Function-

```
=====WEIGHT=====  
Weight:      9.00 kg  
Tare:        2.00 kg  
Gross:       11.00 kg
```

Счетный режим:

-Counting Function-

```
=====COUNT=====  
Weight:      17.40 kg  
UWeight:     900 g  
Quantity:    19 pcs  
Tare:        2.90 kg  
Gross:       20.50 kg
```

Режим процентного взвешивания:

-Percentage Function-

```
=====PERCENT=====  
Weight:      17.60 kg  
Percent:     95.02 %  
Tare:        2.80 kg
```

Gross: 20.40 kg

- Если функция суммирования не используется и установлены границы взвешивания, нажатие клавиши **PRINT** осуществляет передачу данных:

Режим взвешивания:

- Weighing Function -

=====WEIGHT=====

Weight : 11.30 kg
Tare : 3.20 kg
Gross : 14.50 kg

+-----+
| - WEIGHT LIMIT SET VALUE - |
| Limit(H) : 30.00 kg |
| Limit(L) : 10.00 kg |
+-----+

Счетный режим:

- Counting Function -

=====COUNT=====

Weight : 10.00 kg
U/Weight : 500 g
Quantity : 20 pcs
Tare : 0 00 kg
Gross : 10.00 kg

+-----+
| - COUNT LIMIT SET VALUE - |
| Limit(H) : 50 pcs |
| Limit(L) : 10 pcs |
+-----+

Режим процентного взвешивания:

- Percentage Function -

=====PERCENT=====

Weight : 11 40 kg
Percent : 26.02%
Tare : 0.90 kg
Gross : 20.40kg

+-----+
| - PERCENT LIMIT SET VALUE - |
| Limit(H) : 50 pcs |
| Limit(L) : 10 pcs |
+-----+

Формат принтера DEP-50 (Au on):

Передача данных с весов осуществляется автоматически, если они находятся в состоянии стабилизации. Нажатием клавиши "M+/Exit" осуществляется суммирование, но данные не передаются при нажатии клавиши "PRINT".

Режим взвешивания:

Weight: 0.90 kg
Weight: 12.00 kg
Weight: 0.90 kg

Счетный режим:

Quantity: 10 pcs
Quantity: 34 pcs
Quantity: 50 pcs

Режим процентного взвешивания:

Percent: 21.33 %
Percent: 51.04 %
Percent: 27.62 %

10.3 Формат (PCont1 : передача группового сигнала)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HEAD1	,	HEAD2	,	DATA								UNITS				CR			

HEAD1 (2 байта)

HEAD2 (2 байта)

OL - Перегрузка,

NT - Режим НЕТТО

ST - Состояние стабилизации

GS - вес брутто

US – Нестабильное состояние

DATA (8 байт)

2D (HEX) ="-" (MINUS)

20(HEX) =" " (SPACE)

2E (HEX) ="."(DECIMALPOINT)

UNIT (4BYTE):

g-20 (HEX); 67 (HEX); 20 (HEX); 20 (HEX)

lb-20 (HEX); 6C (HEX); 62 (HEX); 20 (HEX)

kg-20 (HEX); 6B (HEX); 67 (HEX); 20 (HEX)

oz-20 (HEX); 6F (HEX); 7A (HEX); 20 (HEX)

10.4 Формат передачи (PCont1 : передача группового сигнала)

EX+0.876g, вес брутто в состоянии стабильности:

HEAD, HEAD,	DATA	UNIT	CR
ST , GS, + 0.876		g	0D 0A

EX-1.568lb, вес NETTO в нестабильном состоянии:

HEAD, HEAD,	DATA	UNIT	CR
US , NT, - 1.568		lb	0D 0A

EX, вес NETTO в состоянии перегрузки:

HEAD, HEAD,	DATA	UNIT	CR
OL , NT, -----		oz	0D 0A

10.5 Формат передачи (PCont2 : передача группового сигнала)

22 Bytes for CAS

(1) Скорость передачи данных : 1,200 б/сек ~ 9,600б/сек

(2) Бит данных: 8, Стоп бит: 1, Четность бит: нет

(3) Код: ASCII

ПРИМЕЧАНИЯ:

STA → Состояние веса

Стабильное состояние → “ S ”, Нестабильное состояние → “ U ”

SIGN → Индикатор отрицательного/положительного значения веса

Ноль и положительное значение → “ + ”, отрицательное значение → “ - ”

Перегрузка → “ F ”

W6 - W0 → данные веса

В случае перегрузки W6- W0 присваивается значение “ F ”.

UN1 - UN0 → единицы измерения веса(kg или lb)


10.7 Формат печати на принтер DLP-50

```
=====
                          HB
=====
Date:2008-06-17      09:09:24
Weight:1234567 kg
Tare  :1234567 kg
Gross :1234567 kg 0000001234565
```



(* с использованием штрих-кода EAN13)

10.8 Соединение контактов провода

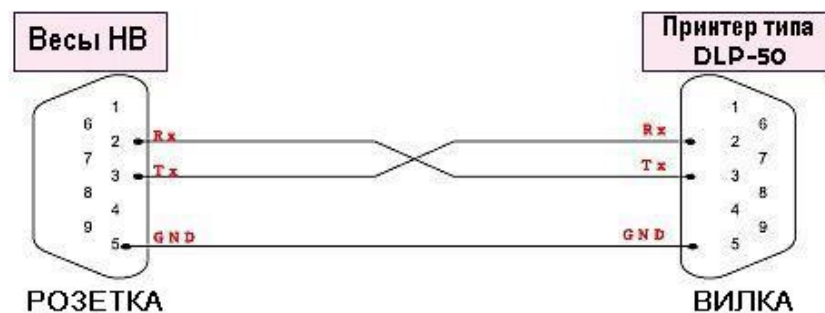

10.9 Команды клавиш (ПК → ВЕСЫ)

Команда(1 байт)		Режим взвешивания
Буква.	Hex	
L (l)	0x4C	Дублирование клавиши CHECK/←
	0x6C	
C (c)	0x43	Дублирование клавиши COUNT/↑
	0x63	
R (r)	0x52	Дублирование клавиши %/→
	0x72	
U (u)	0x55	Дублирование клавиши UNIT/CLEAR
	0x75	
M (m)	0x4D	Дублирование клавиши M+/Exit
	0x6D	
P (p)	0x50	Дублирование клавиши PRINT
	0x70	
Z (z)	0x5A	Дублирование клавиши ZERO
	0x7A	
T (t)	0x54	Дублирование клавиши TARE/ENTER
	0x74	
H (h)	0x48	Дублирование клавиши HOLD
	0x68	

11. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЮСТИРОВКА

Переведите весы в стандартный режим взвешивания. Затем, не включая функции тарирования, нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд клавишу **TARE/Enter**. На дисплее появится значение веса, и он начнет мигать. Поместите вес на весы. Когда вес стабилизируется, дисплей автоматически перейдет к нулевому значению.

Когда на дисплее весов начнется обратный отсчет, уберите все с весовой платформы. Это завершает процесс автоматической юстировки.

Значение веса (1/3 максимального, 2/3 максимального, максимальный вес) выбирается нажатием клавиши **COUNT/↑**.

Данная инструкция по юстировке не предназначена для использования в США.

12. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ЮСТИРОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

Данная функция полезна, если в процессе юстировки возникла ошибка или параметр задан неверно.

Описание:

Включите весы, затем нажмите по очереди клавиши **“TARE+TARE+COUNT+COUNT+COUNT”** во время самодиагностики. После этого весы заново запустят самодиагностику. После завершения самодиагностики на весах устанавливаются значения юстировки по умолчанию.

13. КОДЫ ОШИБОК

При возникновении неполадок в весах, во время тестирования, при включении на дисплее может появиться сообщение об ошибке. Ниже приведено описание каждого кода ошибки.

При появлении сообщения об ошибке, повторите процедуру, вызвавшую появление данного сообщения. Если сообщение об ошибке не исчезает, обратитесь к поставщику оборудования.

КОД ОШИБКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
E1	Потеря данных EPROM.	Повторите юстировку весов
E2	1. Поврежден весовой датчик.	1. Замена датчика.
	2. При включении на весовой платформе находился груз.	2. Включите весы с пустой весовой платформой.
E3	Образец для процентного взвешивания весит значительно меньше груза на платформе.	Выполните операцию правильно.
E4	Вес на платформе меньше 10d.	Увеличьте вес на платформе.
E5	Введено неверное значение. (верхний предел меньше нижнего)	Сброс значений верхнего и нижнего пределов.
E6	Вычитаемое значение превышает итоговое суммарное значение.	Выполните операцию правильно.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cascorp.nt-rt.ru/> || csg@nt-rt.ru